

Stříkáč pístele Contractor PC

3A6307H

CS

K aplikaci architektonických barev a nátěrů.

Určeno pouze k profesionálnímu použití.

Maximální pracovní tlak 3600 psi (24,8 MPa, 248 barů)

Informace o dalších modelech najdete na straně 2.



Důležité bezpečnostní pokyny


Přečtěte si všechna varování a pokyny v této příručce. V návodu k použití vašeho stříkáčského zařízení najdete pokyny pro snížení tlaku, plnění a stříkání. Tyto pokyny uschovejte.




Důležité lékařské informace

Prostudujte si lékařské upozornění na kartě dodané s pistolí. Obsahuje informace o zranění vstříknutím pro ošetřujícího lékaře. Ponechte si ji na místě při používání zařízení.

Profesionální stříkáč
pístele PC

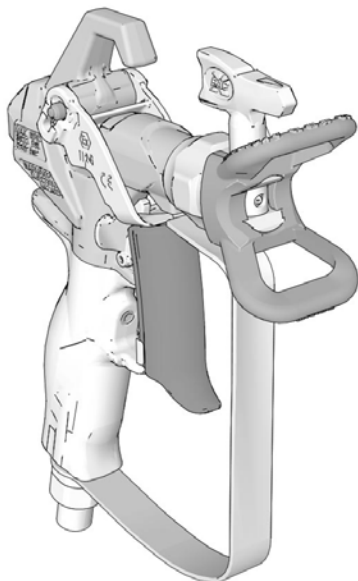

Profesionální stříkáč pístele
PC Compact

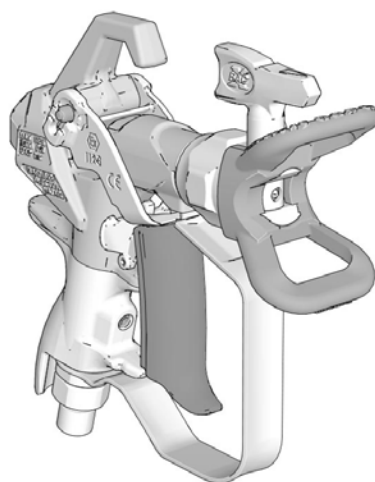

ti34244b



II 2 G Ex h IIB T6 Gb

Obsah

| | |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Modely | 2 |
| Varování | 3 |
| Sestavení | 5 |
| Postup uvolnění tlaku | 5 |
| Pojistka spouště pistole | 5 |
| Seřízení spouště (pouze profesionální stříkací pistole PC) | 6 |
| Montáž trysky a krytu na pistolí | 7 |
| Připojení pistole ke stříkacímu zařízení | 7 |
| Obsluha | 8 |
| Nastavení směru rozptylu | 8 |
| Stříkání | 8 |
| Čištění ucpané trysky | 8 |
| Čištění | 8 |
| Díly | 9 |
| Tryska a kryt | 10 |
| Údržba | 11 |
| Vyčištění/výměna filtru | 11 |
| Oprava/výměna | 12 |
| Výměna vložky | 12 |
| Vyrovnaní rukojeti | 13 |
| Technické údaje | 14 |
| NÁVRH ZÁKONA Č. 65 STÁTU KALIFORNIE | 14 |
| Standardní záruka společnosti Graco | 15 |
| Informace společnosti Graco | 16 |

Modely

| Modely profesionální stříkací pistole PC | | | | |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Číslo součásti | Trysky | Ochranný kryt | Filtr | Dodané jazykové verze |
| 17Y042 | LTX517 | RAC X | Velikost ok síťoviny: 60 | Angličtina, španělština, francouzština |
| 17Y043 | LP517 | RAC X | Velikost ok síťoviny: 60 | Angličtina, španělština, francouzština, němčina |
| 17Y044 | LTX517 | RAC X | Velikost ok síťoviny: 60 | Angličtina, čínština, japonština, korejština |
| 17Y045 | Žádné | RAC X | Velikost ok síťoviny: 60 | Angličtina, španělština, francouzština, němčina |
| 17Y470 | FFLP210 | RAC X | Velikost ok síťoviny: 100 | Angličtina, španělština, francouzština |
| 826252 | LTX517 + LP517 | RAC X | Velikost ok síťoviny: 60 | Angličtina, španělština, francouzština |
| 17Z644 | LTX515 | RAC X | Velikost ok síťoviny: 60 | Angličtina, španělština, francouzština |
| Modely profesionální stříkací pistole PC Compact | | | | |
| 19Y349 | LTX517 | RAC X | Velikost ok síťoviny: 60 | Angličtina, španělština, francouzština |
| 19Y350 | LP517 | RAC X | Velikost ok síťoviny: 60 | Angličtina, španělština, francouzština, němčina |
| 19Y443 | FFLP210 | RAC X | Velikost ok síťoviny: 100 | Angličtina, španělština, francouzština, němčina |
| 826261 | LTX517 + LP517 | RACX | Velikost ok síťoviny: 60 | Angličtina, španělština, francouzština |

Varování

Následující varování se týkají sestavení, používání, údržby a oprav tohoto zařízení. Symbol vykřičníku představuje obecné varování, zatímco symbol nebezpečí se týká konkrétních rizik postupu. Když se tyto symboly objeví v textu této příručky nebo na varovných štítcích, vyhledejte si význam příslušných varování. V příručce se mohou podle potřeby objevovat symboly nebezpečí specifické pro výrobek a varování neuvedená v tomto bodě.

⚠ VÝSTRAHA



NEBEZPEČÍ VSTRÍKNUTÍ POD KŮŽI

Vysokotlaký paprsek ze stříkací pistole, z netěsností hadic nebo prasklých dílů prořízne pokožku. Zranění může navenek vypadat jako malé říznutí, ale jedná se o vážné poranění, které může vést až k amputaci částí těla. **Okamžitě vyhledejte chirurgické ošetření.**



- Nepostříkujte, pokud není namontován kryt trysky a kryt spouště.
- Pokud nestříkáte, zajistěte pistolí pojistkou spouště.
- Nemiřte pistolí na osoby ani na žádné části těla.
- Nedávejte ruku před trysku pistole.
- Nepokoušejte se zastavit úniky rukou, částmi těla, rukavicí nebo hadrem.
- Po práci s přístrojem a před čištěním, kontrolou nebo opravou zařízení vždy proveďte **postup uvolnění tlaku**.
- Před uvedením zařízení do provozu utáhněte všechny spoje kapalinového vedení.
- Denně kontrolujte hadice a jejich spoje. Opotřebené nebo poškozené díly neprodleně vyměňte.



NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU

Hořlavé výpary, jako jsou výpary z rozpouštědel nebo barev na **pracovišti**, se mohou vznítit nebo vybuchnout. Barvy či rozpouštědla protékající zařízením mohou vyvolat jiskrový výboj statické elektřiny. Dodržování následujících pokynů pomůže zabránit vzniku požáru a výbuchu:



- Se zařízením pracujte jen v dobře větraných prostorách.
- Vyhněte se přítomnosti všech zdrojů vznícení, např. kontrolky, cigaret, přenosných elektrických svítidel a plastových roušek (nebezpečí statického výboje).
- Všechna zařízení na pracovišti uzemněte. Podívejte se do části pokynů k **uzemnění**.
- Rozpouštědla nikdy nestříkejte ani neproplachujte pod vysokým tlakem.
- Na pracovišti nesmí být nečistoty včetně například rozpouštědel, hadrů a benzínu.
- Na místech s výskytem hořlavých výparů nezasouvejte nebo nevytahuje napájecí šňůry ze zásuvek ani nezapínejte nebo nevypínejte vypínače světel.
- Používejte pouze uzemněné hadice.
- Při zkoušení stříkání do nádoby přiložte pistolí k okraji uzemněné nádoby a pevně ji přitlačte. Nepoužívejte vložky do nádob, pokud nemají antistatickou úpravu nebo nejsou vodivé.
- Jestliže se objeví jiskření statické elektřiny nebo pokud ucítíte elektrický šok, **okamžitě přestaňte zařízení používat**. Nepracujte se zařízením, dokud problém neodhalíte a neopravíte.
- Na pracovišti musí být fungující hasicí přístroj.

VÝSTRAHA



Nebezpečí nesprávného použití zařízení

Nesprávný způsob použití může mít za následek smrt nebo těžký úraz.

- Při stříkání vždy noste vhodné rukavice, ochranu zraku a respirátor nebo masku.
- Zařízení nepoužívejte v blízkosti dětí. Zařízení vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nestůjte na nestabilním povrchu a nesnažte se dosáhnout dále, než můžete. Po celou dobu udržujte pevný postoj a rovnováhu.
- Neustále buďte ve střehu a soustředění na to, co děláte.
- Nepoužívejte zařízení, jste-li unaveni nebo pod vlivem léků či alkoholu.
- Hadici nekrutěte ani nepřehýbejte.
- Nevystavujte hadici vyšším teplotám či tlakům, než jaké stanovila společnost Graco.
- Hadici nepoužívejte k tahání nebo zvedání zařízení.
- Nestříkejte s hadicí kratší než 7,63 m (25 stop).
- Zařízení neměňte ani neupravujte. Změny a úpravy mohou způsobit neplatnost oficiálních schválení a potenciální bezpečnostní rizika.
- Ujistěte se, že má veškeré vybavení náležité jmenovité hodnoty a je schváleno pro používání v prostředí, ve kterém je používáte.



NEBEZPEČÍ SOUVISEJÍCÍ S HLINÍKOVÝMI DÍLY POD TLAKEM

Použití tekutin, které nejsou slučitelné s hliníkem v tlakovém zařízení, může vést k silné chemické reakci a roztržení zařízení. Nedodržení tohoto varování může vést k úmrtí, těžkému zranění či poškození majetku.

- Nepoužívejte 1,1,1-trichlorethan, metylenchlorid, jiná rozpouštědla s halogenovanými uhlovodíky ani kapaliny s obsahem těchto látek.
- Nepoužívejte chlorové bělidlo.
- Mnoho dalších kapalin může obsahovat chemikálie reagující s hliníkem. Otázku slučitelnosti materiálů konzultujte se svým dodavatelem.



OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY

Na pracovišti noste vhodné ochranné pomůcky, abyste zabránili těžkým zraněním, jako je například zranění očí, ztráta sluchu, vdechnutí toxických výparů a popálení. Příklady ochranných pomůcek:


- Ochrana sluchu a zraku
- Respirátory, ochranný oděv a rukavice podle doporučení výrobce kapaliny či rozpouštědla.

Sestavení

Postup uvolnění tlaku




Kdykoli uvidíte tento symbol, proveďte postup uvolnění tlaku.

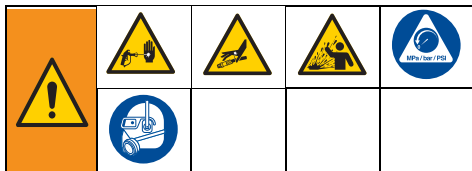

Zařízení zůstává pod tlakem, dokud nedojde k ručnímu uvolnění tlaku. Abyste předešli vážnému zranění natlakovanou kapalinou, například vstříknutím pod kůži nebo výstřikem kapaliny, proveďte **Postup uvolnění tlaku** vždy, když stříkácí zařízení zastavíte, a před každým čištěním, kontrolou a opravou stříkácího zařízení.

1. **VYPNĚTE** stříkácí zařízení.
2. Zajistěte pojistku spouště. Když stříkácí zařízení zastavíte, vždy zajistěte spoušť, aby nedošlo k náhodnému spuštění pistole.
3. Nastavte otáčením knoflíku pro regulaci tlaku nejnižší tlak.
4. Odtokovou trubku umístěte do odpadní nádoby a ventil cirkulace/stříkání přepněte do polohy pro cirkulaci (vypouštění), abyste uvolnili tlak.
5. Podržte stříkácí pistoli pevně nad nádobou. Namiřte pistoli do odpadní nádoby. Odjistěte pojistku spouště pistole a stisknutím spouště pistole uvolněte tlak.

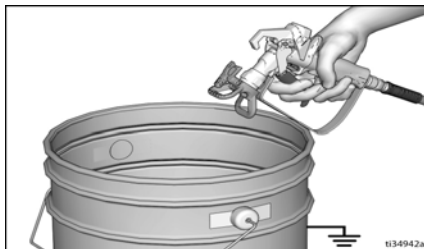

6. Zajistěte pojistku spouště.

7. Máte-li podezření, že jsou stříkácí pistole nebo hadice ucpané nebo že po provedení výše uvedených kroků nebyl tlak zcela uvolněn:
 - a. **VELICE POMALU** povolte přídržnou matici krytu trysky nebo koncovou hadicovou spojku a postupně uvolněte tlak.
 - b. Povolte přídržnou matici nebo koncovou hadicovou spojku úplně.
 - c. Vyčistěte bezvzduchovou hadici nebo stříkácí trysku. Viz **Čištění ucpané trysky**, strana 8.

Pojistka spouště pistole



Abyste nedošlo k úrazu v době, kdy pistolí nepoužíváte, vždy aktivujte pojistku spouště pistole, pokud přístroj vypínáte nebo necháváte bez dozoru.




Seřízení spouště (pouze profesionální stříkací pistole PC)

Spoušť lze nastavit na různé délky v závislosti na potřebách uživatele.


1. Vypusťte tlak. Viz **Postup uvolnění tlaku**, strana 5.
2. Povolte seřizovací ovladač (13c). Použijte plochý šroubovák nebo minci, pokud nelze ovladač (13c) povolit rukou. Otočením o jednu celou otáčku povolte seřizovací ovladač. Tři úplné otáčky mohou způsobit vypadnutí seřizovacího ovladače.
3. Podržte spoušť (13b) a posuňte jej do požadované polohy.

POZNÁMKA: Při seřizování podržte spoušť v zobrazené poloze.

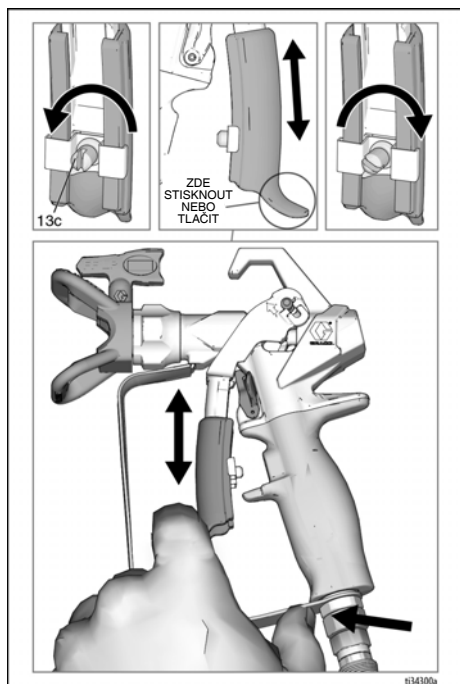

4. Pevně seřizovací ovladač (13c) dotáhněte.

POZNÁMKA: Pokud je posunutí spínače obtížné, použijte k jeho přesunu plochý šroubovák a na vyznačené místo aplikujte mazivo.

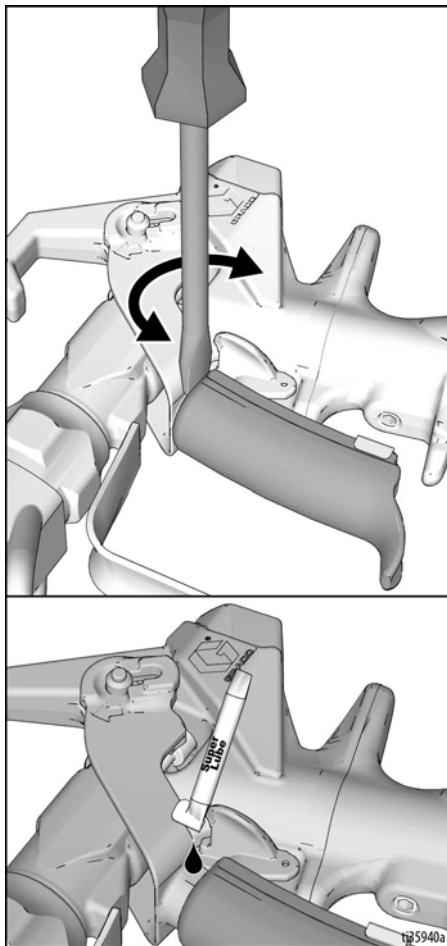

Montáž trysky a krytu na pistoli




Abyste zabránili těžkému zranění po vstříknutí pod kůži, nedávejte při nasazování nebo snímání trysky ruku před trysku stříkacího řízení ani kryt trysky.

NE




ANO

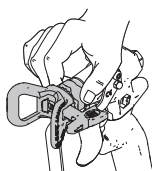


Abyste předešli únikům ze stříkací trysky, dbějte na to, aby stříkací tryska a kryt trysky byly správně nainstalovány.

1. Vypusťte tlak. Viz **Postup uvolnění tlaku**, strana 5. Zajistěte pojistku (15) spouště.
2. Použijte stříkací trysku (26) k zarovnání pryžového těsnění (24) s kovovým těsněním krytu trysky (25).

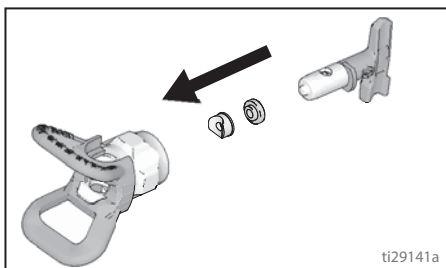

3. Vložte trysku (26) do krytu (25).

4. Zkontrolujte, zda jsou součásti stříkací trysky a kryt trysky správně sestaveny ve znázorněném pořadí.

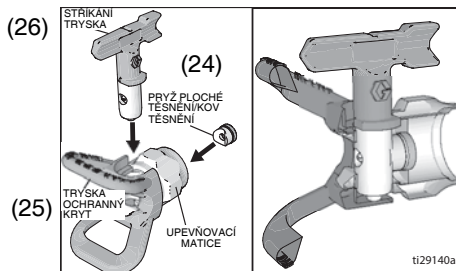

5. Nainstalujte kryt (25) na konec pistole (1). Rukou dotáhněte upevňovací matici.

Připojení pistole ke stříkacímu zařízení

Ujistěte se, že stříkací zařízení je vypnuto a odpojeno od napájecího zdroje. Pokyny k plnění a stříkání najdete v návodu k použití vašeho stříkacího zařízení.


1. Připojte přívodní hadici k výstupu tekutiny na stříkacím zařízení.
2. Druhý konec přívodní hadice připojte k otočnému čepu pistole (7). Použijte dva klíče (jeden na otočném čepu (7) a jeden na hadici) k bezpečnému utažení všech spojů.
3. Pokyny k plnění viz návod k použití stříkacího zařízení.

Obsluha



Nastavení směru rozptylu

1. Vypusťte tlak. Viz **Postup uvolnění tlaku**, strana 5. Zajistěte pojistku (15) spouště.
2. Povolte upevňovací matici krytu (25).
3. Vyrovnajte kryt (25) do vodorovné polohy pro vodorovný rozstřík a do svislé polohy pro svislý rozstřík.

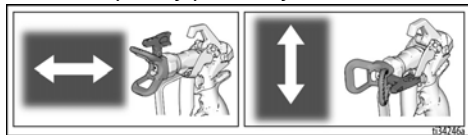

4. Rukou dotáhněte upevňovací matici krytu (25), jakmile jej nastavíte do požadované polohy.

Stříkání

1. Odjistěte pojistku (15) spouště.
2. Ujistěte se, že tryska tvaru šipky (26) míří dopředu (ve směru stříkání).
3. Držte pistolí kolmo k povrchu, ve vzdálenosti přibližně 12 palců (304 mm) od povrchu. Nejprve pohněte pistolí, pak stiskněte spoušť (13) pistole a nastříkejte zkušební vzorek.
4. Pomalu zvyšujte tlak čerpadla, dokud nedosáhnete rovnoměrného krytí (další informace viz návod k použití stříkacího zařízení).

Čištění ucpané trysky

Pro případy, kdy je stříkací tryska ucpaná částicemi nečistot, je tato stříkací pistole vybavena reverzní tryskou. Ta umožňuje rychlé a snadné odstranění nečistot bez nutnosti demontáže stříkacího zařízení.

1. Zajistěte pojistku (15) spouště. Otočte stříkací trysku (26) do polohy pro uvolnění ucpaní. Odjistěte pojistku (15) spouště. Chcete-li odstranit ucpaní, spusťte pistolí namířenou na odpadní plochu.

POZNÁMKA: Pokud se tryska (26) obtížně otáčí při natáčení do polohy pro uvolnění ucpaní, proveďte **Postup uvolnění tlaku**, strana 5, pak otočte plnicí/stříkací ventil do polohy stříkání a opakujte krok 1.

2. Zajistěte pojistku (15) spouště. Otočte stříkací trysku (26) zpět do polohy pro stříkání. Uvolněte ze záběru pojistku spouště (15) a pokračujte ve stříkání.



Čištění

Po každé směně propláchněte pistolí, vyčistěte filtr (viz **Vyčištění/výměna filtru** na strana 11) a vyčistěte barvu z vnější strany. Uschovejte na suchém místě. Pokyny k proplachování viz návod ke stříkacímu zařízení. Pistolí ani jakékoli její díly nenechávejte ponořené ve vodě nebo čisticích kapalinách.

UPOZORNĚNÍ

Aby nedošlo k poškození součástí stříkací pistole, nenechávejte pistolí ani její součásti, s výjimkou trysky, ponořené ve vodě nebo čisticích kapalinách. Pistole **NENÍ** kompatibilní s čisticími rozpouštědly obsahujícími metylen chlorid.

Díly

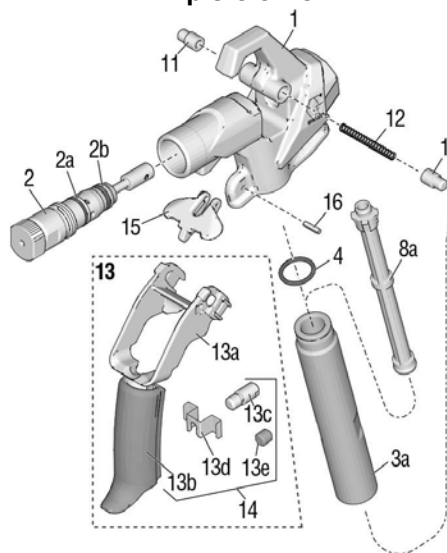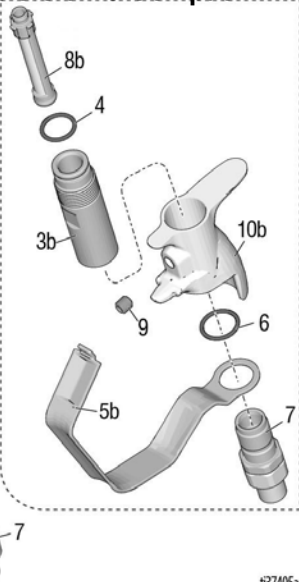
Profesionální stříkácí
pistole PCProfesionální stříkácí
pistole PC Compact

t37405a

| Č. | Součást | Popis | Mn | Č. | Součást | Popis | Mn |
|----|---------|------------------------------------------------|----|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | 17X496 | POUZDRO, sestava Zahrnuje 15, 16 | 1 | 10a | 17T030 | RUKOJĚT, stříkácí pistole, Contractor PC | 1 |
| 2 | 17Y297 | SADA, opravná, vložka, zahrnuje 2a, 2b | 1 | 10b | 19Y376 | RUKOJĚT, stříkácí pistole, Compact | 1 |
| 2a | 17W752 | UCPÁVKA, těsnící kroužek | 1 | 11 | 17V288 | KOLÍK, spoušť | 2 |
| 2b | 16H931 | UCPÁVKA, těsnící kroužek | 1 | 12 | 17V766 | PRUŽINA, kompresní | 1 |
| 3a | 17T073 | TRUBKA, rukojeť, Contractor PC | 1 | 13 | 17Y466 | SPOUŠT, Contractor PC, sestava zahrnuje 11, 12, 13a, 13b, 13c, 13d | 1 |
| 3b | 19Y272 | TRUBKA, rukojeť, Compact | 1 | | 19Y440 | SPOUŠT, Compact, sestava zahrnuje 11, 12, 13a, 13b, 13c | 1 |
| 4 | 120776 | UCPÁVKA, těsnící kroužek | 1 | 13a | | SPOUŠT, horní | 1 |
| 5a | 17V395 | OCHRANNÝ KRYT, spoušť, Contractor PC | 1 | 13b | | SPOUŠT, dolní | 1 |
| 5b | 19Y270 | OCHRANNÝ KRYT, spoušť, Compact | 1 | 13c | | OVLADAČ, nastavovací | 1 |
| 6 | 120733 | O-kroužek, uretan, čirý | 1 | 13d | | SPONA, spoušť | 1 |
| 7 | 288811 | OTOČNÁ SPOJKA, sestava, pistole | 1 | 13e | | ŠROUB, stavěcí | 1 |
| 8a | | FILTR, stříkácí pistole, Contractor PC | 1 | 14 | 17Z690 | SPOUŠT, Contractor PC, opravná zahrnuje 13b, 13c, 13d | 1 |
| | 287032 | Velikost ok síťoviny: 60 | | | 19Y512 | SPOUŠT, Compact, opravná zahrnuje 13b, 13c | 1 |
| | 287033 | Velikost ok síťoviny: 100 | | 15 | 17V767 | POJISTKA, spoušť | 1 |
| | 287034 | Kombinace síťoviny s velikostí oka 60 a 100 | | 16 | 17Y024 | ČEP, pružiny | 1 |
| 8b | | FILTR, stříkácí pistole, Compact | 1 | 20 | 119799 | KARTÁČ, čistící (není zobrazeno) | 1 |
| | 19Y355 | Velikost ok síťoviny: 60 | | 21▲ | 222385 | KARTA, lékařské upozornění (není zobrazeno) | 1 |
| | 19Y356 | 100 mesh | | | | | |
| | 19Y358 | Kombinace síťoviny s velikostí oka 60 a 100 | | | | | |
| 9 | 17Y226 | ŠROUB, stavěcí | 1 | | | | |

▲ Náhradní nálepky, štítky a karty s výstrahami jsou
k dispozici zdarma.

Tryska a kryt

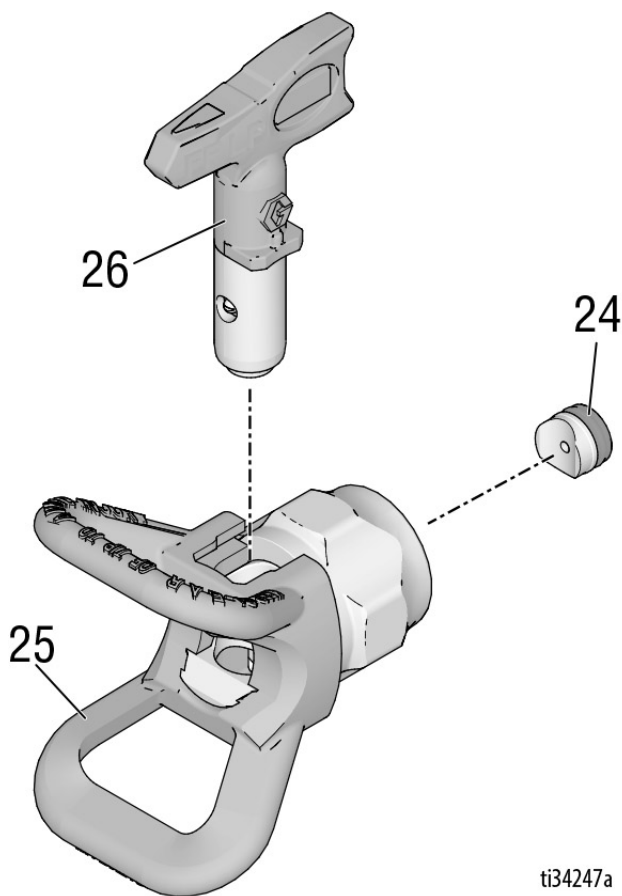

ti34247a

| Č. | Součást | Popis | Mn |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 24 | 246453 | OneSeal™, RAC X (sada 5 ks) | 1 |
| | 248936 | SADA, ROZPOUŠTĚDLO, RAC X | 1 |
| | 17P501 | OneSeal™, FFLP (5 kusů) | 1 |
| | 17P502 | SADA, ROZPOUŠTĚDLO, FFLP | 1 |
| 25 | 246215 | KRYT, RAC X | 1 |
| 26† | | TRYSKA, stříkací | 1 |
| | LTX517 | TRYSKA, stříkací 517, RAC X Modely: 17Y042, 17Y044, 826252 | 1 |

| Č. | Součást | Popis | Mn |
|----|---------|----------------------------------------------------|----|
| | LTX515 | TRYSKA, stříkací 515, RAC X Model: 17Z644 | 1 |
| | LP517 | TRYSKA, stříkací 517, LP Modely: 17Y043, 826252 | 1 |
| | FFLP210 | TRYSKA, stříkací, 210 FFLP Modely: 17Y470 | 1 |

† Seznam všech dostupných velikostí trysek vám poskytne místní prodejce nebo jej naleznete na webu www.graco.com.

Údržba




Abyste zabránili zranění, vždy si prostudujte všechna varování v této příručce a návodu ke stříkacímu zařízení, a až poté začnete provádět údržbu stříkací pistole.


Vyčištění/výměna filtru

Ucpaný filtr snižuje výkonnost pistole. Po každém použití vyčistěte filtr.


1. Vypusťte tlak. Viz **Postup uvolnění tlaku**, strana 5.
2. Odpojte kapalinovou hadici od pistole u otočného čepu (7).
3. Odpojte ochranný kryt spouště (5) od pouzdra (1) způsobem znázorněným na obrázku.

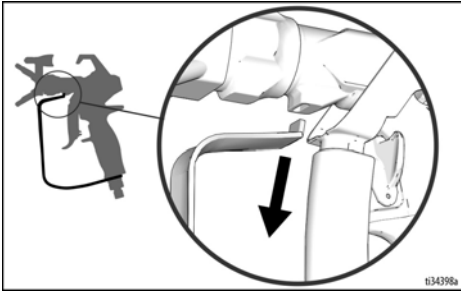


4. Zajistěte pojistku (15) spouště.
5. **Profesionální stříkací pistole PC:** Vyšroubujte rukojeť (10) z pouzdra (1).

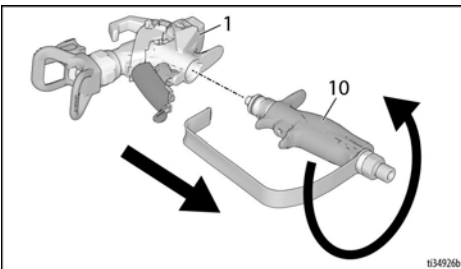

Profesionální stříkací pistole PC Compact: Vyšroubujte rukojeť (10) z pouzdra (1) pomocí ochranného krytu (5).

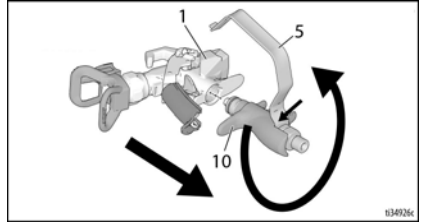

6. Vyměňte filtr (8) skrz horní část rukojeti (10).
7. Vyčistěte filtr (8). Měkkým kartáčem uvolněte a odstraňte nečistoty.
8. Zkontrolujte filtr (8), zda nedošlo k poškození filtračního sítká. Vyměňte filtr, pokud jsou v sítku otvory nebo praskliny.
9. Zkontrolujte trubku rukojeti (3), zda nedošlo k poškození. Pokud je zkorodovaná, vyměňte ji, zkontrolujte rovněž materiál, zda je kompatibilní s hliníkem.
10. Zkontrolujte, zda není poškozen o-kroužek (4) a v případě potřeby jej vyměňte.
11. Zasuňte čistý filtr (8) do rukojeti (10).
12. Rukojeť (10) znovu připevněte k pouzdru (1). Dobře dotáhněte.
13. Odjistěte pojistku (15) spouště.
14. Připojte ochranný kryt (5) spouště do drážky v pouzdru (1) způsobem znázorněným na obrázku.

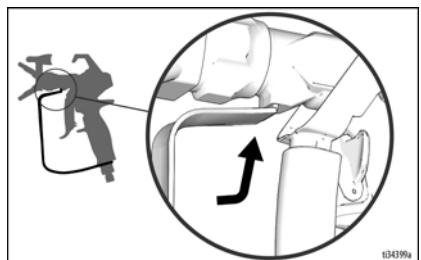

15. Zajistěte pojistku spouště.

Oprava/výměna



Abyste zabránili zranění, vždy si prostudujte všechna varování v této příručce a návodu ke stříkacímu zařízení, a až poté začnete provádět opravy stříkací pistole.


Výměna vložky

Vyměňte vložku, pokud sestava netěsní, nebo pokud dochází ke ztrátě výkonnosti při stříkání, kterou nelze vyřešit propláchnutím pistole.


1. Vypusťte tlak. Viz **Postup uvolnění tlaku**, strana 5.
2. Zajistěte pojistku (15) spouště.
3. Sejměte trysku (26) a kryt (25) z pistole (1).
4. Odjistěte pojistku (15) spouště.
5. Stiskněte 2 kolíky (11) a vytáhněte sestavu spouště (13) do polohy pro opravu, jak je znázorněno na obrázku.

UPOZORNĚNÍ


Nikdy nedemontujte vložku, pokud je sestava spouště (13) v poloze pro opravu – vložka se nevysune. Pokud vložku necháte částečně vytaženou, pistole nebude pracovat správně.

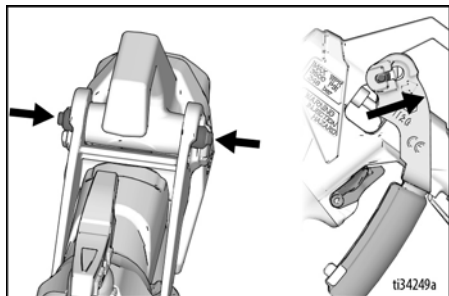

6. Odšroubujte vložku (2) z přední strany pistole (1).

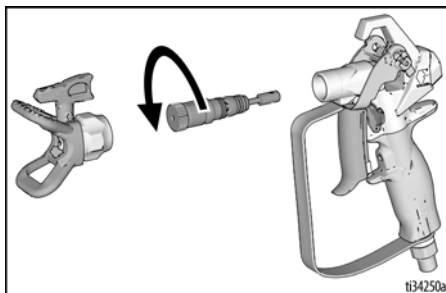


POZNÁMKA: Pokud je příliš obtížné ji demontovat rukou, použijte k uvolnění šestihorný klíč 1/8" nebo 5/8 (kazeta má plošky), jak je znázorněno na obrázku.

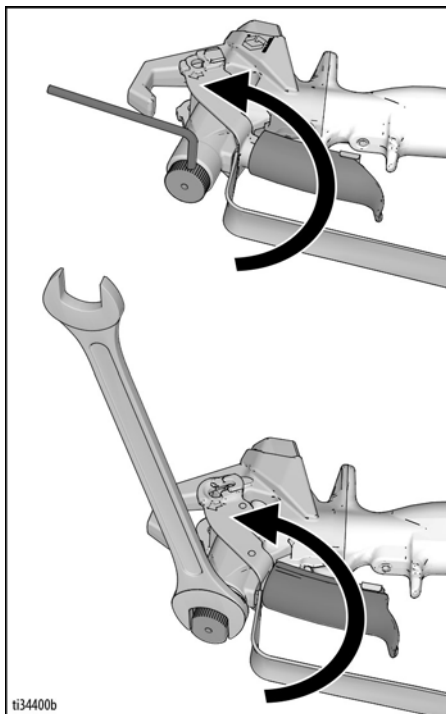


7. Měkkým kartáčem vyčistěte vnitřní kanálky v pistoli.

8. Namontujte novou vložku (2) do pistole a dotáhněte na moment 150 in-lbs (17,0 N-m). V označené oblasti níže (a) by neměla být žádná mezera.

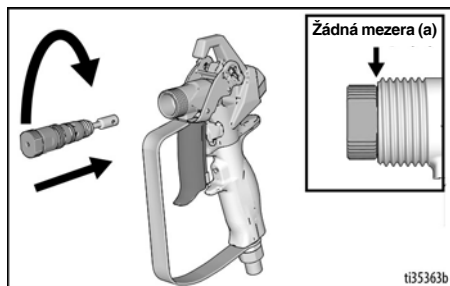

9. Zatlačte sestavu spouště (13) zpět do polohy pro stříkání. Tlačné kolíky (11) by měly zapadnout zpět do normální polohy, když sestavu spouště (13) zcela zajistíte. Ověřte, zda je vložka instalovaná správně tím, že zkontrolujete, zda se sestava spouště (13) může pohybovat dozadu a dopředu.

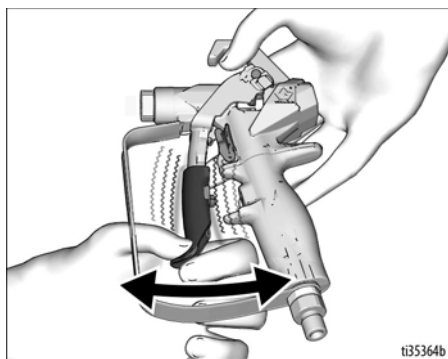


POZNÁMKA: Nepoužívejte pistoli, pokud vložka není instalována správně.

10. Namontujte trysku (26) a kryt (25).

Vyrovnání rukojeti

Pokud po pečlivém dotažení rukojeť neodpovídá poloze pouzdra, seřídte ji.

1. Vypusťte tlak. Viz **Postup uvolnění tlaku**, strana 5. Zajistěte pojistku (15) spouště.
2. Pečlivě dotáhněte rukojeť (10).
3. Povolte stavěcí šroub (9) pomocí šestihranného klíče 1/8".
4. Otočte rukojeť (10) tak, aby byla vyrovnaná s pouzdem (1).
5. Pečlivě dotáhněte stavěcí šroub (9).

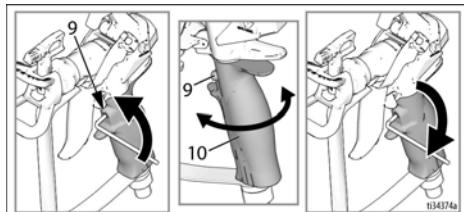

Technické údaje

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Maximální pracovní tlak | 3600 psi (248 bar, 24,8 MPa) | |
| Velikost otvoru pro kapalinu | 0,120 palce (3,05 mm) | |
| Vstupní otvor | Otočný čep 1/4 NPSM | |
| Maximální teplota materiálu | 120° F (49° C) | |
| Smáčené součásti | Nerezová ocel, hliník, karbid wolframu, elastomer odolný rozpouštědlům, UHMwPE, acetál | |
| Hmotnost | | |
| Stříkácí pistole | Bez tryskou a krytem | S tryskou a krytem |
| Profesionální stříkácí pistole | 21,2 oz (601 g) | 23,8 oz (675 g) |
| Profesionální stříkácí pistole PC - A | 17,4 oz (493 g) | 20,0 oz (567 g) |
| Profesionální stříkácí pistole PC - B | 18,8 oz (533 g) | 21,4 oz (607 g) |
| Profesionální stříkácí pistole PC Compact | 16,1 oz (456 g) | 18,7 oz (530 g) |
| Hladina hluku* | | |
| Akustický výkon | 87 dBA | |
| Hladina akustického tlaku | 78 dBA | |
| <i>*Měřeno ve vzdálenosti 3,1 stopy (1 m) při stříkání barvy na vodní bázi, měrná hmotnost 1,36, tryskou 517 při tlaku 3000 psi (207 bar, 20,7 MPa) dle ISO 3744</i> | | |

NAVRH ZAKONA C. 65 STATU KALIFORNIE



VAROVÁNÍ: Tento produkt obsahuje chemikálie, které dle informací dostupných státu Kalifornie způsobují rakovinu, defekty plodu a poškození reprodukčních orgánů. Další informace naleznete na webu www.P65Warnings.ca.gov.

Přeložené příručky

| | | | |
|--------|---------------|--------|-------------|
| 3A6289 | Španělština | 3A6303 | Lotyština |
| 3A6290 | Francouzština | 3A6304 | Litevština |
| 3A6291 | Holandština | 3A6305 | Polština |
| 3A6292 | Italština | 3A6306 | Maďarština |
| 3A6293 | Turečtina | 3A6307 | Čeština |
| 3A6294 | Řečtina | 3A6308 | Slovenština |
| 3A6295 | Chorvatština | 3A6309 | Slovinština |
| 3A6296 | Portugalština | 3A6310 | Rumunština |
| 3A6297 | Dánština | 3A6311 | Bulharština |
| 3A6298 | Finština | 3A6312 | Čínština |

Standardní záruka společnosti Graco

Společnost Graco zaručuje, že veškeré zařízení uváděné v tomto dokumentu, které společnost Graco vyrábí a nese její jméno, je bez vady na materiálu a řemeslném zpracování ke dni prodeje původnímu kupujícímu k používání. Společnost Graco po dobu dvanácti měsíců ode dne prodeje opraví nebo vymění jakoukoli součást zařízení označenou společností Graco jako vadnou, a to s výjimkou případné speciální, rozšířené nebo omezené záruky zveřejněné společností Graco. Tato záruka platí pouze v případě, že je zařízení nainstalováno, provozováno a udržováno v souladu s písemnými doporučeními společnosti Graco.

Tato záruka nekryje běžné opotřebení nebo jakoukoli poruchu, škodu či opotřebení způsobené nesprávnou instalací, nesprávným používáním, abrazí, korozí, nedostatečnou či nesprávnou údržbou, nedbalostí, nehodou, nedovolenou manipulací nebo použitím dílů, které nedodává společnost Graco, a společnost Graco v těchto případech nenese žádnou odpovědnost. Společnost Graco rovněž neponese odpovědnost za poruchy, poškození nebo opotřebení způsobené neslučitelností zařízení společnosti Graco s konstrukcemi, příslušenstvím, zařízeními nebo materiály nedodanými společností Graco nebo nevhodnou konstrukcí, výrobou, instalací, provozem a údržbou konstrukcí, příslušenství, zařízení nebo materiálů nedodaných společností Graco.

Tato záruka je podmíněna tím, že zařízení s reklamovanou vadou bude na náklady odesílatele vráceno oprávněnému distributorovi společnosti Graco k ověření reklamované vady. Pokud se reklamovaná vada potvrdí, společnost Graco zdarma opraví či vymění jakékoli vadné díly. Zařízení bude na náklady odesílatele vráceno původnímu kupujícímu. Jestliže kontrola zařízení neodhalí žádnou vadu na materiálu nebo dílenském zpracování, opravy budou provedeny za přiměřenou cenu, kdy tyto poplatky mohou zahrnovat náklady na součásti, práci a přepravu.

TATO ZÁRUKA JE VÝLUČNÁ A NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, NAPŘÍKLAD ZÁRUKU PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

Jediný závazek společnosti Graco a jediný opravný prostředek kupujícího v případě porušení záruky je uveden výše. Kupující souhlasí s tím, že nebude mít k dispozici žádný jiný opravný prostředek (včetně například náhodné či následné škody z titulu ušlého zisku, ušlého prodeje, poranění osob či poškození majetku nebo jakékoli jiné náhodné či následné ztráty). Jakýkoli krok kvůli porušení záruky musí být učiněn do dvou (2) let ode dne prodeje.

SPOLEČNOST GRACO NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU A ODMÍTÁ VŠECHNY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL V SOUVISLOSTI S PŘÍSLUŠENSTVÍM, VYBAVENÍM, MATERIÁLY NEBO KOMPONENTY, KTERÉ BYLY PRODÁNY SPOLEČNOSTÍ GRACO, AVŠAK NEBYLY TOUTO SPOLEČNOSTÍ VYROBENY. Na položky prodávané, ale nevyráběné společností Graco (například elektromotory, spínače, hadice atd.) se vztahuje případná záruka jejich výrobce. Společnost Graco poskytne kupujícímu přiměřenou pomoc při uplatňování jakékoli reklamace při porušení těchto záruk.

Společnost Graco nebude v žádném případě odpovědná za nepřímé, náhodné, zvláštní či následné škody vyplývající z dodání zde uvedeného zařízení společností Graco či z poskytnutí, fungování nebo používání jakýchkoli výrobků nebo jiného zboží prodávaného k tomuto účelu, ať už z důvodu porušení smlouvy, porušení záruky, nedbalosti společnosti Graco či jinak.

Informace společnosti Graco

Nejnovější informace o produktech společnosti Graco naleznete na adrese www.graco.com.

Informace o patentech naleznete na adrese www.graco.com/patents.

PŘI ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVKY se obračejte na svého distributora společnosti Graco, nebo zavolejte na číslo +1 800 690 2894, kde získáte informace o nejbližším distributorovi.

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.

Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

Original instructions. This manual contains English. MM 3A6285

Graco Headquarters: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2018, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com

Revision H, August 2020